



Lefty Speed DLR2 e Speed Carbon SL 2007 Manutenzione della Cartuccia di Smorzamento

PRODOTTI RICHIAMATE

Cannondale Europe richiama le seguenti bici:

Prodotti equipaggiati con Lefty Speed Carbon SL, spediti tra il 19/06/2006 ed il 11/05/2007	Prodotti equipaggiati con Lefty Speed DLR2, spediti tra il 12/10/2006 ed il 11/05/2007
<p>2007 Rush Carbon SI Team, Rush Carbon SI 1 2007 Scalpel Team Replica, Scalpel 1 2007 Taurine Carbon SI SL Team Replica, Taurine Carbon SI 1 SL Lefty 2007 frameset Rush Carbon SI 2007 frameset Scalpel SI 2007 frameset Taurine Carbon SI 2007 Lefty Speed Carbon SL</p> 	<p>2007 Rush Carbon SI 2, Rush Carbon SI 3 2007 Rush 4, Rush 5 2007 Scalpel 2, Scalpel 3 2007 Taurine Carbon SI 1 2007 Caffeine 2 2007 Rush Feminine 1, Rush Feminine 2 2007 frameset Rush 2007 Lefty Speed DLR2 2007 Lefty Speed Carbon DLR2</p> 

MOTIVO DEL RICHIAMO

Il sigillante ferma filetti potrebbe essere stato applicato in modo improprio sulle filettature delle cartucce delle forcelle Lefty Speed DLR2 e SL. Ciò può provocare l'allentamento della cartuccia di smorzamento durante l'uso della bicicletta.

ATTENZIONE POSSESSORI DI BICICLETTE

Se possedete una delle biciclette sopra indicate, vi preghiamo di interromperne l'uso e di contattare il vostro rivenditore Cannondale per effettuare l'assistenza sulla forcella. Non tentate di riparare la forcella da soli in quanto sono necessari utensili specifici. I rivenditori Cannondale hanno ricevuto istruzioni riguardo la corretta esecuzione del lavoro.

AVVERTENZA

UNA CARTUCCIA DI SMORZAMENTO ALLENTATA PUO' DANNEGGIARE SERIAMENTE LA FORCELLA CON CONSEGUENTI GRAVI RISCHI DI LESIONI O MORTE PER IL CONDUCENTE.

Questi sono i segnali di una cartuccia allentata o separata dalla struttura telescopica:

se la cartuccia si è allentata, la forcella produrrà un rumore sordo o "fine corsa" alla fine del ritorno.

se la cartuccia si è separata dal tubo interno la forcella perderà lo smorzamento del ritorno e le regolazioni del bloccaggio.

se la cartuccia è allentata o separata dalla struttura, la lunghezza della forcella (senza conducente a bordo) sarà maggiore del normale. Il soffietto della forcella apparirà allungato. Anche le pieghe del soffietto appariranno allungate.

NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE UNA FORCELLA CHE PRESENTI UNA DELLE CONDIZIONI SOPRA DESCRITTE.

**SE AVETE ULTERIORI DOMANDE RIGUARDO IL PRESENTE RICHIAMO,
CHIAMARE ALLO 0041 61 487 93 80 O FARE UNA EMAIL A servicedeskeurope@cannondale.com**

CANNONDALE USA

Cannondale Bicycle Corporation
172 Friendship Road
Bedford, Pennsylvania 15522
(Voice): 1-800-BIKEUSA
(Fax): 814-623-6173
custserv@cannondale.com
URL: <http://www.cannondale.com>

CANNONDALE AUSTRALIA

Unit 6, 4 Prosperity Parade
Warriewood N.S.W 2102
Australia
Phone: (02) 9979 5851
Fax: (02) 9979 5688
cannondaleaustralia@cannondale.com

CANNONDALE JAPAN

12-5 Harayamadai
5-cho Sakai City
Osaka, Japan 590-0132
(Voice): 011.81.722.99.9399
(Fax): 0722-93-6166
cjcustserv@cannondale.com

CANNONDALE EUROPE

posta: Postbus 5100
visite: Hanzepoort 27
7570 GC Oldenzaal
Netherlands
(Voce): + 41 61.4879380
(Fax): 31-5415-14240
servicedeskeurope@cannondale.com